

合阳县陕西某农业有限公司“2·19” 较大淹溺事故调查报告

2026年2月19日15时42分，合阳县陕西某农业有限公司发生一起淹溺事故，造成3人死亡，直接经济损失354万元。

事故发生后，省政府主要领导立即作出重要批示，要求渭南市全力搜救失联人员，做好医疗救治、家属安抚、原因调查、舆情管控、善后处置等工作。省政府分管领导作出批示，要求省市文旅、交通等部门深刻汲取教训，举一反三，对涉水游览和运输安全工作再部署，压实责任，全面排查整治各类安全隐患，确保守牢安全生产底线。市政府主要负责同志率市直有关部门负责同志赴现场指导事故处置工作。

依据有关法律法规，2026年2月20日，渭南市人民政府成立了由渭南市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市农业农村局、市文化和旅游局、市总工会参加的合阳县陕西某农业有限公司“2·19”较大淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委参加，对该事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过查阅资料、现场勘验、询问当事人、技术鉴定、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议；同时，调查组深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，合阳县陕西某农业有限公司“2·19”较大淹溺事故是一起较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况。

陕西某农业有限公司成立于 2005 年 8 月 11 日，统一社会信用代码为 91610000776982****，法定代表人为王某，注册资金 15200 万元，公司地址位于陕西省渭南市合阳县洽川黄河南滩，经营范围涉及农产品种植及销售、休闲渔业及养殖、旅游观光、水上娱乐、休闲垂钓等。

（二）证件审批情况。

持有合阳县交通运输局批准核发的《水路运输许可证》（证书编号：渭合 XK004），批准文号：合交水许字第 04 号；有效期限：2023 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。许可经营范围为主营旅客运输、货物运输，其中旅客运输限于洽川黄河南滩（黄河湾）内部水域。

（三）承包关系情况。

2025 年 8 月 9 日，陕西某农业有限公司（甲方）与个体经营者廉某亮（乙方）签订《黄河湾娱乐项目承包合同》。合同约定：甲方将黄河湾景区内快艇、小画舫、沙滩摩托等娱乐项目经营权发包给乙方，乙方在承包期内可依规使用上述项目的设施设备开展经营活动。设施设备包括但不限于具体数量和型号的快艇 3 艘、小画舫 4 艘、沙滩摩托 3 辆、卡丁车双人 2 辆和单人 2 辆以及救生衣、燃料储存设施等相关配套设施。承包期限自 2025

年 8 月 9 日起至 2028 年 8 月 8 日止，共计 3 年。

（四）事故船舶及驾驶员情况。

1. 事故船舶基本情况。

据事故船舶出厂合格证载明，涉事船舶为 530 铝合金快艇，船体规格 5.80m×1.85m×0.80m，生产日期 2024 年 3 月 25 日，检验日期 2024 年 3 月 28 日，产品编号 CNAL2024A099，由常州澳铝船舶制造有限公司生产制造。另据合阳县交通运输局备案资料，该船舶核载 6 人，总功率 29.2KW。

2. 驾驶员基本情况。

事故船舶驾驶员王某功，男，62 岁，持有内河船舶三类驾驶员适任证书，证件编号为 61213219640505****，适任航区为除长江干线、珠江水系、黑龙江水系及内河 J 级航区（线）以外的全国内河水域，证书签发日期为 2023 年 8 月 21 日，有效期限至 2028 年 8 月 21 日。

（五）事故发生经过。

2026 年 2 月 19 日 15 时 35 分，8 名乘客穿戴救生衣后，由码头工作人员引导登上王某功驾驶的快艇。15 时 40 分，王某功驾艇驶离码头，沿游乐航线由北向南行驶至 773 米位置。15 时 42 分，快艇在转弯过程中发生侧翻，侧翻后呈倒扣状态，船上 8 名乘客及驾驶员全部落水。事发后，驾驶员王某功和 1 名乘客自救上岸，2 名乘客自救扒附于船舷，2 名乘客自救攀爬至船底上方，剩余 3 名乘客落水失踪。

（六）事故现场情况。

事发水域位于陕西省渭南市合阳县洽川镇，属湿地湖泊平流水域，水域南北 2.1km，东西 1.3km，面积 2200 亩。船舶航线呈南北走向，全程 3km，最宽处 127 米，最窄处 19 米。事发地点距码头 773 米，水面宽度 31 米，水深 1.1 米至 2.0 米。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

15 时 54 分，1 名落水乘客用手机向同行在岸的家属电话求救，家属立即联系码头售票员。

15 时 55 分，码头售票员向项目承包人廉某亮电话报告快艇发生侧翻，廉某亮随即驾驶快艇赶往事发水域，将 1 名落水乘客抬入船舱，对其进行心肺复苏，呼吸逐渐稳定后送至码头。

16 时 07 分，廉某亮赶往陕西某农业有限公司总经理聂某俊办公室报告事故情况，聂某俊立即通知相关人员开展救援。

16 时 12 分，聂某俊将事故情况上报有关部门，安排廉某亮与有关人员再次赶往现场，分批将 4 名乘客和驾驶员送回码头。

16 时 19 分，聂某俊电话向洽川风景名胜区管理委员会综合执法大队报告事故情况。

16 时 40 分，洽川风景名胜区管理委员会领导到达事故现场进行先期处置，并电话向合阳县委办报告事故情况。

17 时 05 分，合阳县消防救援大队 2 车 10 人到达现场，开始搜救其余 3 名落水失踪人员。

17 时 14 分，合阳县政府办值班室电话向渭南市政府总值班室报告事故情况。

17 时 27 分，搜救出 1 人，经现场抢救后确认已无生命体征。

17 时 28 分，合阳县县长及应急、文旅、交通、卫健等相关部门到达事故现场，成立现场 5 个专项工作组。

17 时 56 分和 18 时 03 分，分别搜救出 1 人，送至合阳县人民医院抢救。

18 时 23 分，现场救援结束，落水 3 人中 1 人现场确认无生命体征、2 人送合阳县人民医院抢救。

（二）医疗救治情况。

本次事故共涉险 9 人。其中 1 人自行脱险；5 人经送医救治后出院；1 人在现场经确认已无生命体征；2 人送合阳县人民医院抢救无效，分别于当日 19 时 53 分、20 时 05 分宣告死亡。

（三）事故应急处置评估。

1. 陕西某农业有限公司。

事故发生后，涉事企业能够开展先期救援，积极配合消防部门对失联人员进行搜寻，先期应急处置得当，但也暴露出应急处置能力不足、准备不充分等问题。

2. 政府及相关部门。

120、119 对落水人员进行施救，现场处置规范有序。合阳县人民政府相关部门应急响应及时，处置措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

驾驶员操作不当、超载超速是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

一是擅自改装船舶。船舶实际动力与设计动力不符（备案总功率为 40HP，实际动力为 90HP），发动机安装位置偏移，客观上降低了快艇安全性能，加大了安全风险。

二是企业主体责任落实不到位。涉事企业对外包业务管理缺失，未建立安全管理制度，未开展安全培训，未组织应急演练，救援能力不足。

三是监管责任落实不力。相关部门对复工复产督导检查不力，隐患排查不深入，未指导督促企业制定安全防范措施。

（三）其他可能因素排除。

根据合阳县洽川镇气象站点逐小时气象数据显示，2026 年 2 月 19 日天气晴，无降水。15 时，风向西南风，风力 3 级；16 时，风向东风，风力 3 级。根据水上航运 5 级风以上停运的规定可排除风、浪引起快艇侧翻的因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。

1. 陕西某农业有限公司。

未全面落实安全生产主体责任。实际控制人未全面履行安全第一责任人责任；安全生产规章制度不健全、组织机构未建立、全员安全生产责任制未落实；风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设流于形式；安全生产教育培训无计划、新入职员工三级安全教育未开展；未将外包项目纳入公司安全生产管理体系；应急预案制定不切合实际，针对性和操作性不强。

2. 承包方（个体经营者）。

不具备生产经营活动安全生产方面的知识和能力，不能按照规范要求开展生产经营活动，未建立规章制度；未对临聘人员开展岗前培训；应急救援力量不足，人员专业素质低。

（二）洽川风景名胜区管理委员会。

作为洽川风景名胜区的管理单位，对风景名胜区的安全生产工作全面负责，在落实属地安全生产监管责任方面，没有结合实际分析研判安全生产突出问题，对节日期间游客剧增，可能存在超员载客的潜在风险无研究解决措施；日常安全检查不深入、不细致。

（三）合阳县交通运输局。

作为水上运输领域的安全监管执法单位，未严格履行安全监管职责，推动安全生产治本攻坚三年行动、事故隐患排查整治等工作不力；对水上运输行业复工复产审核把关不严；对陕西某农业有限公司水上游乐设施安全监管不到位，日常检查不深入不细致，事故隐患排查不彻底，对快艇超速、超载现象失察。

（四）合阳县文化和旅游局。

作为涉旅企业的行业主管部门，未严格落实安全生产“三管三必须”规定，未严格履行县“假日办”安全防范职责，监督指导工作不力，对陕西某农业有限公司春节期间举办的两次活动安全防范工作检查不实，对陕西某农业有限公司开展的旅游观光活动失察失管。

（五）合阳县农业农村局。

作为涉农企业的行业主管部门，未严格落实安全生产“三管

三必须”规定，未严格规范、引导、督促企业的安全生产工作，统筹协调安全和发展工作不力，未有效督促企业全面落实安全生产主体责任。

（六）合阳县人民政府。

贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述不到位，统筹发展和安全未落到实处；县政府常务会议关于安全生产议题基本为常规性传达学习，未结合县域实际分析研判安全生产突出风险、研究解决措施；安全生产治本攻坚三年行动推动成效不明显；未统筹洽川风景名胜区管理委员会、县农业农村局、县交通运输局、县文化和旅游局等部门在行业监管上形成合力。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）责任单位处理建议。

建议由渭南市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对陕西某农业有限公司予以行政处罚。

建议洽川风景名胜区管理委员会、合阳县农业农村局、合阳县交通运输局、合阳县文化和旅游局分别向合阳县人民政府作出书面检查；合阳县人民政府向渭南市人民政府作出书面检查。

（二）对事故责任人的处理建议。

依据《中华人民共和国安全生产法》，建议快艇驾驶员和项目承包人2人移送司法机关追究相应法律责任；建议陕西某农业有限公司免去安保负责人职务，并按公司有关规定予以经济处罚；建议由渭南市应急管理局对陕西某农业有限公司总经理处上一年年收入60%的罚款。

由合阳县纪委监委对洽川风景名胜区管理委员会 1 人给予政务警告处分、1 人给予诫勉处理，由渭南市纪委监委责令洽川风景名胜区管理委员会 1 人做出书面检查。由合阳县纪委监委对合阳县交通运输综合执法大队 2 人给予政务警告处分。由合阳县纪委监委对合阳县交通运输局 2 人给予诫勉处理。由合阳县纪委监委对合阳县文化和旅游局 2 人给予政务警告处分、1 人给予谈话提醒处理。由合阳县纪委监委对合阳县农业农村局 1 人给予政务警告处分、1 人责令做出书面检查。由渭南市纪委监委责令合阳县人民政府 2 名副县长做出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）提高思想认识，增强责任紧迫感。旅游旺季期间，涉水活动及景区人员密集、流动性大，新兴网红水上游乐项目存在安全评估缺失、设施维护不足等隐患，加之极端天气多发、企业安全管理薄弱，安全形势严峻。合阳县政府需深刻汲取事故教训，摒弃麻痹侥幸思想，坚持人民至上、生命至上，将涉水及景区安全监管放在突出位置，以高度责任感落实安全防范措施，保障群众生命财产安全和社会稳定。

（二）夯实工作责任，拧紧监管责任链条。市旅游安全生产专委会要统筹开展隐患排查整治，督促相关部门按职责加强涉水设备安全监管，按照“三管三必须”要求，厘清职责、细化分工、强化联动，督促经营单位落实主体责任，健全制度、配齐人员、强化培训演练，确保安全责任落实到岗到人。合阳县要进一步落实安全生产属地管理责任，加强对本地区涉水及景区安全工作的

组织领导。

（三）强化执法检查，防控安全风险隐患。各县市区及相关部门要开展涉水及景区安全专项检查，实现旅游景区、乡村旅游点、漂流潜水等重点对象全覆盖排查，重点检查设施设备检测维护、安全设施配备、警示标识设置、应急预案演练、人员培训持证等情况，对发现的隐患建立台账、销号管理，对重大隐患坚决责令停业整顿，严厉打击各类违法违规经营行为。

（四）守牢安全底线，提升应急保障能力。各县市区及相关单位要密切关注天气变化，加强灾害性天气监测预警，及时发布信息并督促景区落实关停、限流措施。修订完善应急预案，加强应急队伍和装备建设，开展实战化演练，督促景区配齐救生人员和救援器材。通过多种渠道宣传涉水安全知识，提升游客安全意识和自我保护能力，引导游客选择正规景区和合法项目。

（五）汲取事故教训，夯实企业主体责任。督促相关企业主体全面排查船舶船体、救生设施、航行设备等安全隐患，严禁超员、超速航行；健全企业安全管理制度，规范操作流程，严格落实恶劣天气停航管控；强化从业人员安全培训，完善应急预案、配齐应急物资、开展救援演练，从严落实日常安全管理，严防事故再次发生。