

高明荷城广东***科技有限公司瓦楞纸箱印刷 设备研发制造项目“12·17” 一般高处坠落事故调查报告

2024年12月17日8时30分许，广东***科技有限公司瓦楞纸箱印刷设备研发制造项目厂房工地内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经高明区政府授权，区应急管理局成立了由区应急管理局、公安分局、区人社局、区总工会、区住建水务局、荷城街道办等有关单位领导和人员组成的“12·17”生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委派员列席参加。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证，分析研究，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，并提出对事故责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，广东***科技有限公司瓦楞纸箱印刷设备研发制造项目“12·17”高处坠落事故是一起因作业人员高处作业未落实安全防护措施造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

佛山市***建设工程有限公司（以下称“***公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：区某奇，成立日期：2019年1月2日，住所：佛山市高明区荷城街道***，经营范围：承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程等。

公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：*，有效期：至2028年12月15日，资质等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。

广东***工程咨询有限公司（以下称“***公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陆某顺，成立日期：2003年7月29日，住所：佛山市三水区西南街道***，经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务等。

公司持有《工程监理资质证书》，证书编号：*，有效期：至2025年3月18日，资质等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理甲级。

（二）工程概况

事发广东***科技有限公司瓦楞纸箱印刷设备研发制造项目（以下称“***制造项目”）位于佛山市高明区荷城街道***，***制造项目建设包括综合楼、厂房¹，建设单位：广东***科技有限

[1]***制造项目综合楼、厂房取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：****，发证机关：佛山市高明区住房和城乡建设水利局，发证日期：2023年10月20日。

公司，建设规模 41793.63M²，施工单位：***公司²，监理单位：***公司³。

（三）事故有关人员情况

1. 郭某，男，汉族，64 岁，公民身份号码：****，住址：广东省佛山市禅城区****，系***公司***制造项目项目经理。

2. 郝某中，男，汉族，50 岁，公民身份号码：****，住址：重庆市云阳县南溪镇****，系***公司施工员，在此次事故中死亡。

3. 梁某晖，男，汉族，36 岁，公民身份号码：****，住址：广东省佛山市高明区荷城街道****，系***公司***制造项目总监理工程师。

（四）事故现场勘验情况

事发位于***制造项目厂房施工现场，厂房共三层，主体为混凝土，厂房顶使用钢结构搭建，混凝土主体、钢结构已搭建完工，现阶段作业人员在厂房顶部进行屋面瓦（岩棉夹心彩钢板）铺设、安装施工。2024 年 12 月 17 日 8 时 30 分许，郝某中从厂房屋面缺口（由于屋面瓦铺设不均，形成了一个可坠落的缺口）坠落到下方楼板面，楼板面距离屋面约 9.1 米。郝某中坠落楼板面位置散落有安全帽、布鞋等物品，楼板面摆放有拆卸下来的安全网。事发屋面缺口西面横梁上叠放有屋面瓦，厂房顶大部分已

[2]2023 年 10 月 16 日，广东***科技有限公司与***公司签订了《佛山市建设工程标准施工合同》（GF-2017-0201-FS），由***公司负责***制造项目总承包施工工作。

[3]2023 年广东***科技有限公司与***公司签订了《广东***科技有限公司瓦楞纸箱印刷设备研发制造项目综合楼、厂房建设工程监理合同》（GDZC-HT2023-011），由***公司负责***制造项目监理工作。

经铺设屋面瓦，剩余小部分未铺设完成。事发屋面施工作业区域没有拉设安全绳、没有搭设临时走道板，作业区域下方没有支设安全平网，现场未设置当心高处坠落、当心落物等安全警示标志。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 12 月 17 日，***公司施工人员张某青、郝某中、卢某发、任某等人开始到事发厂房顶部进行屋面瓦铺设、固定等工作，当天上午施工人员分组开展施工，工作内容有搬运铺设屋面瓦以及对铺设好的屋面瓦进行固定。当天 8 时 30 分许，张某青、郝某中、卢某发、任某从叠放的屋面瓦中取了上部的一块放置已铺设的屋面上，四人准备对取下的屋面瓦翻面撕下保护膜，这时郝某中不慎从屋面缺口坠落到下方楼板面，现场人员发现后马上拨打 120 急救电话，郝某中后经送医院救治无效于当天死亡。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，区应急管理局、公安分局、区住建水务局、荷城街道办等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者郝某中。

（二）事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约人民币 150 万元。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

事发厂房屋面施工区域未设置临时走道板，未支设安全平网⁴；郝某中安全意识淡薄，未取得高处作业证从事高处作业，在屋面高处作业时未正确使用安全带⁵，不慎坠落地面，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1. ***公司未依法履行安全生产主体责任。一是未健全安全生产规章制度，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度、危险作业管理制度、特种作业人员持证上岗管理制度、劳动防护用品配备和使用管理制度；二是安排郝某中等未取得高处作业特种作业操作证的人员从事高处作业；三是未落实高处作业安全管控措施，未对高处作业进行审核，未确保事发作业现场安全防护措施到位；四是未认真落实隐患排查治理工作，未及时消除屋面作业区域缺少安全平网、未搭建临时走道板等事故隐患。违反了

[4] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8：屋面作业时应符合下列规定：1. 在坡度大于 25° 的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭；2. 在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）4.2.1：在施工中，如工作平面高于坠落高度基准面 3m 及 3m 以上，对人群进行坠落防护时，应在存在坠落危险的部位下方张挂安全平网。

[5] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）4.1.1：在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第三十条第一款、第四十一条第二款以及《广东省安全生产条例》第十四条第二款第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项⁶的规定。

2. 郭某，***公司***制造项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，未健全项目安全生产规章制度，督促、检查项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项⁷的规定。

3. ***公司未依法履行监理职责，一是项目隐患排查治理工作不到位，督促施工单位隐患整改不到位，2024年11月20日对事发项目钢结构（钢屋架）部位施工下达停工令，但至事发当天仍有施工人员在停工区域进行施工，未督促施工单位对安全平网缺失问题落实整改，未将情况及时向有关主管部门报告；二是对施工单位报送的郝某中等人高处作业特种作业操作证持证情况审核不到位，未及时消除郝某中等人未取得高处作业特种作业

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《广东省安全生产条例》第十四条第二款：生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：……（三）安全风险分级管控和隐患排查治理制度，重大危险源管理制度；……（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全生产管理制度以及危险作业管理制度；（六）安全生产教育、培训和持证上岗制度；（七）劳动防护用品配备和使用管理制度；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

操作证从事高处作业的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款以及《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款⁸的规定。

4. 梁某晖，***公司***制造项目总监理工程师，未依法履行安全生产管理职责，督促、检查施工单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项⁹的规定。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

郝某中，未取得高处作业特种作业操作证从事高处作业，高处作业过程中未正确使用安全带，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1. ***公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予其行政处罚。

2. 郭某，***公司***制造项目负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，给予其行政处罚。

3. ***公司，未依法履行监理职责，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，给予其行政处罚。

4. 梁某晖，***公司***制造项目总监理工程师，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，给予其行政处罚。

六、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄，违章作业

施工作业人员安全意识淡薄，未认识到高处作业存在的安全风险，未正确使用安全带，违章作业。

（二）事故单位安全管理不到位

事故单位隐患排查治理工作不到位，对高处作业存在侥幸心理，未认真落实高处作业防范措施。

七、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）事故单位要落实安全生产主体责任

***公司要严格落实安全生产主体责任，完善项目安全生产

规章制度，加强人员管理，提升安全生产管理水平，严格落实隐患排查治理工作，杜绝违章作业情况。***公司要严格落实监理职责，对施工单位违章情况要及时制止，对拒不整改的情况要按要求报主管部门。

（二）强化高处作业安全监管，遏制同类事故发生

区住建水务局要汲取近期我区建筑行业高处坠落事故教训，要将高处作业作为日常监管的重点工作之一，督促施工单位落实高处作业防范措施，对发现的违章情况要依法进行处理。

（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传

荷城街道办、区住建水务局要加强事故警示教育宣传，采取多种形式，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。