

端州区“8·26”一般高处坠落事故调查报告

端州区“8·26”一般高处坠落事故调查组

2025 年 12 月

目 录

一、事故相关情况	- 1 -
(一) 涉事自建房基本情况	- 1 -
(二) 涉事相关人员情况	- 3 -
(三) 事故场地情况	- 3 -
二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况	- 6 -
(一) 事故发生经过	- 6 -
(二) 事故应急处置情况	- 7 -
(三) 事故善后处理情况	- 7 -
(四) 人员伤亡和经济损失情况	- 8 -
三、事故原因及事故性质	- 8 -
(一) 事故相关检验检测和鉴定情况	- 8 -
(二) 直接原因分析	- 8 -
(三) 间接原因分析	- 9 -
(四) 事故性质	- 10 -
四、对事故有关责任人员的处理建议	- 10 -
(一) 免于追究责任建议	- 10 -
(二) 行政处罚建议	- 11 -
五、事故主要教训	- 12 -
(一) 承包方安全生产主体责任落实不到位	- 12 -
(二) 从业人员专业知识缺乏、安全意识淡薄	- 12 -
(三) 自建房用工随意性较大	- 13 -
六、事故防范和整改措施	- 13 -

端州区“8·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月26日上午约8点40分，黄岗街道东岗社区大塘面村宅基地第九栋自建房进行外立面翻新工程后，在拆除竹木棚架期间发生一起事故，造成1人坠落死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，端州区人民政府依法成立了由区政府办、区应急管理局、区总工会、区住房城乡建设局、市公安局端州分局、黄岗街道办事处等部门和单位组成的端州区“8·26”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委机关派员参与，开展事故调查工作。事故调查组聘请了工程施工安全管理专家小组协助开展技术原因分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查明了事故经过、原因，认定该起事故属于一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故相关情况

（一）涉事自建房基本情况

1. 自建房业主：朱*娣，男，现年64岁，端州区黄岗街道大塘面村人。

2. 自建房基本情况：大塘面村宅基地第九栋自建房（以下简称“第九栋自建房”），位于肇庆市端州区北岭四区153区

肇庆大道东侧（黄岗街道大塘面村），包括4块城镇住宅用地，分别记在朱*娣本人、朱*娣妻子杨*莲、朱*娣儿媳妇区*香名下，先后于2024年12月11日、12日、13日、16日取得住宅建设工程规划许可证（建字第4412022024GG0*****号、建字第4412022024GG0*****号、建字第4412022024GG0*****号、建字第4412022024GG0*****号）。事故发生位置为第九栋自建房第三卡，住宅用地登记在朱*娣妻子杨*莲名下，根据建设工程规划许可证显示，建设规模为建筑面积125.34平方米，框架结构，三层，一层高度3.8米，二、三层层高3米。

3. 自建房建设情况：2024年12月28日朱*娣与梁*彬签订施工承包工程合同，约定以朱*娣包建筑材料、梁*彬包工形式达成第九栋自建房建设协议，施工机械、施工工具、施工人员培训及管理由梁*彬负责，工程承包单价为两部分，第一部分是地基部分32000元，第二部分是主体部分380元/m²，施工工期365天。梁*彬承接该建设工程后，联系黎*文负责外墙竹木棚架搭建及拆除工作，竹木棚架所需材料及人员均交由黎*文联系安排，竹木棚架长、宽、高略大于房屋外墙。2025年5月该自建房主体建设及外墙装修完毕进入竹木棚架拆除阶段，5月中旬正面和西侧的竹木棚架拆除后，因辖区关于房屋外墙统一颜色的要求，剩余竹木棚架拆除工作暂停。7月朱*娣通知梁*彬重新搭建正面和西侧竹木棚架，待外墙颜色调整完毕后再全部拆除，随后梁*彬联系黎*文安排竹木棚架重新搭建工作。8月26日事发当天是房屋外墙颜色调整完毕后进入竹木棚架拆除工作的第

一天，当天作业人员为黄*培与黎*文，事发时房屋正面竹木棚架由上至下拆至倒数第三层竹木棚架桥（约房屋第二层接近第三层楼面位置，高度5至6米之间），该面剩余竹木棚架已于事发当天下午拆除。

（二）涉事相关人员情况

1. 黄*培，事故死者，男，汉族，1963年8月11日出生，62岁，高要区南岸街道夏岗村人，无固定工作单位，常与黎*文互相介绍自建房建筑行业的竹木棚搭建工作，第九栋自建房外墙竹木棚架拆除工作作业人员。

2. 朱*娣，男，1961年2月14日出生，64岁，端州区黄岗街道大塘面村人，务农，第九栋自建房业主。

3. 梁*彬，男，1985年12月15日出生，40岁，高要区新桥镇樟岗村人，无固定工作单位，2005年开始至今从事自建房建筑行业，第九栋自建房建设工程承建方。

4. 黎*文，男，1965年9月18日出生，60岁，高要区南岸街道定江村委会人，无固定工作单位，约1993年开始至今从事自建房建筑行业的竹木棚架工作，负责第九栋自建房外墙竹木棚架搭建及拆除工作。

（三）事故场地情况

1. 事故场地为第九栋自建房。经施工现场人员黎*文现场指认，事故发生位置为第九栋自建房正面倒数第三层竹木棚架桥（约自建房第二层接近第三层楼面位置）离地面高度约5至6米。（见图1标识）



▲ 图 1：事发现场（死者坠落位置）



▲ 图 2：事发现场（第九栋自建房侧面竹木棚架情况，防护网是发生事故后挂上）

2. 事发时自建房正面竹木棚架由上至下拆至倒数第三层竹

木棚架桥（约自建房第二层接近第三层楼面位置），该面剩余竹木棚架已于事发当天下午拆除。



▲图 3: 黎*文在自建房背面竹木棚架桥上模拟黄*培站立竹木棚架桥上弯腰用镰刀拆断竹木棚连接绳动作（事发时黄*培站立的竹木棚架桥上方横向竹木已拆除，站立点以上无横向竹竿）



▲图 4：拆除竹木棚架使用的工具

二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况

（一）事故发生经过

2025 年 8 月 26 日早上约 8 时 10 分，黎*文和黄*培开始第九栋自建房竹木棚架拆除工作，从楼顶往下进行，通过用镰刀割断竹木棚架连接绳的方式拆除竹木棚架。约 8 点 40 分自建房正面竹木棚架拆至倒数第三层竹木棚架时，黄*培从该层竹木棚架桥（约房屋第二层接近第三层楼面位置，高度 5 至 6 米之间）上坠落至地面。事发时黎*文在黄*培下一层竹木棚架桥上进行竹木棚架拆除，听到声音查看时发现黄*培坠落地面。黎*文马

上沿着竹木棚架往下爬至地面查看黄*培情况，发现黄*培面部朝上，嘴角有血，呼吸急促，有一根竹竿掉落在黄*培旁边。考虑到梁*彬在附近工地，距离不远，而且有车，送伤者黄*培去医院救治比较快，黎*文立即（8 时 43 分）致电梁*彬，告知梁*彬第九栋自建房建设工程发生事故，并要求梁*彬到场送黄*培去医院救治。由于黎*文当时情绪慌乱，电话错打给了梁*彬弟弟梁*彬，随后梁*彬将情况转告给梁*彬。约 9 时 19 分梁*彬到达事故现场，和黎*文合力将伤者黄*培送去肇庆市第一人民医院救治，约 9 点 45 分到达医院。

（二）事故应急处置情况

约 8 点 40 分黄*培从竹木棚架上坠落地面，事故发生后现场其他员工黎*文立即查看黄*培情况并通知梁*彬，约 9 时 19 分梁*彬达到事故现场，和黎*文合力将伤者黄*培于约 9 点 45 分到达肇庆市第一人民医院进行救治，经 4 天治疗，伤者治疗症状无改善，病情逐步恶化，家属与医院沟通后于 8 月 29 日签字办理出院手续，当天黄*培在高要南岸死亡，死亡原因为高坠。

接到事故报告后，黄岗街道办事处与应急、住建等相关职能部门密切配合，及时将事故信息上报市相关部门，同时区政府迅速成立事故调查组开展事故调查，事故应急处置过程没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，黄岗街道办事处迅速协调对接相关单位落实事故善后处理工作。事故当天上午，朱*娣通过微信转账 10000

元给梁*彬，用作伤者救治费用。在黄岗街道办事处组织协调下，朱*娣、梁*彬和黎*文积极与家属方协商相关赔偿等事宜，于2025年9月26日与家属方就赔偿款等相关事宜达成一致意见，签订人民调解协议书。2025年9月28日家属方向端州区人民法院申请司法确认人民调解协议，9月29日端州区人民法院经审查后回复该人民调解协议有效。事故善后处理工作顺利完成。

（四）人员伤亡和经济损失情况

该起事故死亡1人，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计。目前，直接经济损失56万元（包含住院期间的医疗费、护理费、交通费、营养费、伙食补助费和误工费及丧葬费和死亡赔偿金等）。

三、事故原因及事故性质

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

肇庆市高要区公安司法鉴定中心于2025年8月29日出具居民死亡医学证明（推断）书记载黄*培死亡原因“高坠”。

（二）直接原因分析

综合事故调查情况，调查组聘请了工程施工安全管理专家人员对事故原因进行技术分析，事故的直接原因为黄*培（死者）无证作业，安全意识淡薄，在拆除竹木棚架施工作业时，未按规定使用高处作业安全防护用品，在无防坠落装备和措施的情况下进行高处作业，在竹木棚架上进行作业时不慎坠落地面，是本事故发生的直接原因。

1. 无证作业。据了解竹木棚架搭拆人员黄*培没有取得架子工特种作业人员操作证。且事故当天黎*文和黄*培两人分别在竹木棚架上下两层平桥上进行外架拆除，拆除从正面外架由上往下开始，上下两层垂直交叉作业，整幅拆除，

2. 作业人员安全意识淡薄，没有做好高处作业安全防护措施。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》^[1]（JGJ80-2016）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》^[2]（GB 55034-2022）、《坠落防护 安全带》^[3]GB 6095-2021 的规定，本事故中自建房高 10.8 米，拆除该自建房的竹木棚架属于《高处作业分级》^[4]GB/T3608-2025 规定的 II 级高处作业（高度超过 5 米但不超过 15 米，为 II 级高处作业），施工作业人员却没有按要求佩戴安全帽，身上也没有系安全带以致其失足坠落时未得到有效的安全防护。死者从事竹木棚搭拆工作多年，应该清楚持证上岗和高处作业的危险性及高处作业的防护要求，但依然无证操作，且高处作业又没有佩戴安全带和安全帽等防护措施。反映黄*培本身存在安全意识不强和麻痹大意的思想。

（三）间接原因分析

1. 梁*彬生产安全主体责任落实不到位，在承接该建设工程后未保证安全生产条件所必需的资金投入，安全投入不足，从

^[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》第 3.0.5 条的规定：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

^[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.3.1 条规定：在高处安装构件、部件、设施时，应采取可靠的临时固定措施或防坠措施。

^[3] 《坠落防护 安全带》第 3.1 安全带：在高处作业、攀登及悬吊作业中固定作业人员位置，防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体坠落防护装备的系统。

^[4] 《高处作业分级》第 3.1 条规定，高处作业：在距坠落高度基准面 2m 及 2m 以上的高度，且存在发生坠落可能的作业。

作业人员无证操作到安全教育、安全管理等环节上均存在缺失，未为现场作业人员配备安全帽、安全绳等必要的安全防护用品，未设置安全网等高处作业、临边作业的安全防护措施，使自建房竹木棚架施工作业不具备安全生产条件，未及时消除生产安全事故隐患，安全生产工作履职不到位，是事故发生的重要原因。

2. 黎*文对现场安全施工作业管理不到位，作为自建房建设工程竹木棚架施工作业的负责人，负责安排且本人实际参与竹木棚架施工作业，对现场防护措施不足、违规整幅拆除竹木棚架^[5]情况失察，未能及时制止或纠正问题隐患，是事故发生的重要原因。

（四）事故性质

事故调查组认定，端州区“8·26”高处坠落事故为一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议

（一）免予追究责任建议

黄*培，未取得架子工特种作业人员操作证从事竹木棚架拆除作业，安全意识淡薄，在竹木棚架拆除作业时，未采取有效高处临边作业安全防护措施，在未使用任何安全防护用品或采取防坠落措施的条件下进行高处作业，最终导致高处坠落，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

^[5] 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》第9.0.8条 脚手架的拆除作业必须符合下列规定：

1 架体的拆除应从上而下逐层进行，严禁上下同时作业；2 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除；3 作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过2步时，必须加设临时拉结。

（二）行政处罚建议

1. 梁*彬。未提供保证安全生产条件所必需的资金投入，从作业人员无证操作到安全教育^[6]、安全管理等环节上均存在缺失，未按要求配备劳动防护用品^[7]，未在临空一侧设置防护，未配置登高和防坠落装置和设施，使竹木棚架施工作业不具备安全生产条件，存在生产安全重大事故隐患，是导致事故发生的间接原因。其未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 4.1.1 条^[8]及第 5.2.1 条^[9]规定落实安全防护措施，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款^[10]规定，建议由端州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条^[11]的规定，依法给予行政处罚。

2. 黎*文。对施工作业现场管理不到位，作业前未能对作业

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 4.1.1 条 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭。

[9] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 5.2.1 条 悬空作业应设有牢固的立足点，并应配置登高和防坠落的设施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款 安全生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

条件进行充分的风险辨识评估，对安全防护措施不足的情况失察，未能及时发现问题并纠正，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项的规定^[12]，建议由端州区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[13]的规定，依法给予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）承包方安全生产主体责任落实不到位

自建房承建方常为个人施工队，未充分认识到防护栏和防坠落装置等安全设施对于施工安全的重要性，为削减建设成本，在施工过程中忽视安全资金的投入以保障必要的安全防护措施的购置和安装，缺乏基本的安全防范意识。

（二）从业人员专业知识缺乏、安全意识淡薄

住宅自建房项目多数处于高处作业且具有较高危险性的范畴，要求参与作业的人员必须具备相应的作业知识与技能。而实际从事自建房建设的从业人员大部分是未经专业培训的个体工匠，大都是凭借经验施工，且缺乏必要的安全敬畏心与风险认知，自我防护意识薄弱，为图方便不采取必要的安全防范举措，如未设置防护网、脚手架搭建不牢固、施工人员未系安全带进行高空作业等情况屡见不鲜，安全隐患显而易见。

^[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……。

^[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）自建房用工随意性较大

受资金短缺以及农村建筑资源匮乏的影响，施工方通常是未经专业培训的个体工匠，甚至邀请亲戚、朋友、熟人前来帮忙。从本次事故调查情况看，2名作业人员均为60岁以上年龄偏大人员，通常是受邀临时加入阶段性施工作业，无固定工作单位，文化程度低且未经专业培训，在施工过程中极易引发安全事故。

六、事故防范和整改措施

（一）承建自建房的施工队应加强安全生产投入，强化防护措施、安全培训和现场安全管理人员，保障施工现场配备必要且性能完好的安全防护设施，作业人员进入施工现场必须按规定穿戴安全防护用品，决不能为节约成本而减少或降低安全防护设施。

（二）加强自建房建设从业人员培训。各街道一要加强自建房工匠专业技术培训，推动自建房施工人员持证上岗，提高从业人员安全意识和安全操作技能，防范类似事故发生。二要加强对社会群众的政策宣传，引导群众选择有资质、有条件的施工队伍，不为降低成本而随使用人。三要引导各社区建立基层建筑施工安全监督制度，加强对自建房施工安全管理监督指导工作。四要深刻吸取本次自建房施工安全事故教训，加强日常巡查、检查，及时发现风险隐患，教育建房户主、承包人及施工从业人员提高风险辨识能力、安全防范意识，自觉采取安全防护措施。

（三）住建部门要强化业务指导，对自建住房施工现场安全条件、施工个人安全防护、工匠技术培训、应急救援保障等重点环节方面提出指导意见，帮助各街道提升自建房监管水平，有效防范事故发生。