

肇庆端州“5·16”一般高处坠落 事故调查报告

2023年5月16日14时20分许，肇庆市端州区睦岗街道龙塘南路光大江山帝景小区****（下称“涉事楼栋”）一单元发生一起作业人员从****电梯（下称“涉事电梯”）井道高处坠落至驻停在1楼电梯轿厢顶事故，造成一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，端州区人民政府于2023年5月19日成立了由区市场监管局、广东省特检院肇庆检测院、区府办、区总工会、市公安局端州分局、区司法局、区住建局、区应急局、睦岗街道办等部门、单位组成的肇庆市端州区政府“5·16”事故调查组（下称“调查组”），对上述事故展开调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，按照“四不放过”要求，通过对有关人员进行询问调查、现场勘察、资料与询问笔录查阅、监控视频分析、技术数据收集等方式，查明了事故发生的经过、人员伤亡情况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

由于涉事电梯事发时为锁定状态且电梯轿厢驻停在1楼未移动，事故发生的原因是作业人员在知晓涉事电梯为锁定状态且电梯轿厢驻停在1楼的情况下，未佩戴、使用任何安全防护用具单独作业，使用自行购买的三角钥匙打开了涉事电梯****厅门，

致使其在坠落时未得到有效的安全防护，导致了事故的发生，与电梯设备本身没有直接关系，根据《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监督管理总局令第 50 号）第三条第（五）项“以下情形不属于本规定所称特种设备事故：……（五）特种设备作业、检验、检测人员因劳动保护措施不当或者缺失而发生的事故；……”的规定，肇庆端州“5•16”一般高处坠落事故不属于特种设备事故。

经调查认定，肇庆端州“5•16”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄、存在不安全行为，作业人员所属公司未充分强化落实安全生产主体责任，电梯使用单位对电梯设备存在安全管理漏洞造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关人员及所属公司、事故发生地、涉事电梯的基本情况：

1. 事故死亡人员的情况：

吴某某，**岁，男，汉族，出生于****年**月**日，身份证号码为 532331*****，身份证住址为云南省楚雄彝族自治州****，是东莞市上菱电梯有限公司员工，从事电梯安装工作。

2. 事故死亡人员现场同事的情况：

朱某某，**岁，男，汉族，出生于****年**月**日，身份证号码为 450921*****，身份证住址为广西容县****，是东莞市上菱电梯有限公司员工，从事电梯安装工作。

3. 事故相关人员所属公司的情况：

(1) 企业名称：东莞市上菱电梯有限公司

统一社会信用代码：91441900722939175M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙金林

成立日期：2000 年 05 月 26 日

住所：东莞市南城区 107 国道周溪路段

经营范围：销售：电梯及零配件；安装、维修、保养：特种设备（电梯）；电梯起重吊装、装修、装潢、检验检测及其技术咨询；销售、安装、维修：智能立体停车库；钢结构工程施工；建筑劳务分包；机电设备工程；电子自动化工程；工程管理服务；物联网技术研发；机械设备技术研发；电梯安全技术防范及设计施工服务。

(2) 东莞市上菱电梯有限公司是光大江山帝景小区电梯的安装施工单位。

4. 事故发生地：

(1) 肇庆市端州区睦岗街道龙塘南路光大江山帝景小区涉事电梯井道内（****）。

(2) 涉事楼栋于 2023 年 4 月 30 日获得《单位工程质量评估报告》《勘察文件质量检查报告》《设计文件质量检查报告》和《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为“优良”。

2023年5月4日，肇庆市建设工程施工安全监督站向肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司发出《终止施工安全监督告知书》（****），告知其“肇庆锦绣山河花园七区（五期）（即光大江山帝景小区）涉事楼栋地下室工程项目终止施工，自本告知书下发之日起，我站终止对该工程的施工安全监督。”

事故发生时，涉事楼栋未移交物业、业主使用。

（二）事故发生经过：

2020年7月，东莞市上菱电梯有限公司参与光大集团招标，于2020年8月获得《中标通知书》，并于2020年10月31日与光大集团签订了设备安装和配套服务合同，由东莞市上菱电梯有限公司为光大江山帝景小区合计20台电梯提供安装施工服务，涉事电梯是其中一台。

2022年12月26日，涉事电梯通过了广东省特种设备检测研究院肇庆检测院的监督检验（检验结论：合格）；并于2023年1月12日，由肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司办理了《特种设备使用登记证》（****）。

2023年4月27日，东莞市上菱电梯有限公司与肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司签署《电梯验收合格移交接收单》，涉事电梯移交使用单位肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司。事故发生时，涉事电梯的基本情况如下：涉事电梯为光大江山帝景小区****电梯，事故发生时为锁定状态（电梯正常，不存在故障），电梯轿厢驻停在1楼未移动，未作日常使用。涉事电梯一旁的电

梯在事故发生时为正常使用状态，作日常人员上下楼使用。涉事电梯设备品种：曳引驱动乘客电梯；型号：LEHY-III-S；制造单位名称：上海三菱电梯有限公司；****；安装施工单位名称：东莞市上菱电梯有限公司；****；使用单位名称：肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司；竣工移交日期：2023 年 4 月 27 日；检验日期：2022 年 12 月 6 日至 2022 年 12 月 26 日；下次检验日期：2023 年 12 月 31 日；****；登记时间：2023 年 1 月 12 日；维保单位：广州申菱电梯工程有限公司。

2023 年 5 月，涉事楼栋的电梯因未移交物业、业主正常使用，灰尘较多，东莞市上菱电梯有限公司通过电话方式与电梯使用单位肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司沟通并征得同意后，计划在移交物业、业主正常使用前，对涉事楼栋的电梯开展清洁工作。

2023 年 5 月 16 日，吴某某、朱某某受东莞市上菱电梯有限公司派遣，到肇庆市端州区睦岗街道龙塘南路光大江山帝景小区开展以下工作：一是对涉事楼栋二单元偶尔卡阻的电梯门机 1 台进行调整（施工范围为电梯轿厢门处，不涉及高空作业），并对电梯进行机房清洁、轿厢清洁、观察外呼是否全部正常使用和响应呼梯，不涉及井道施工；二是对涉事楼栋一单元的电梯进行机房清洁、轿厢清洁、观察外呼是否全部正常使用和响应呼梯，不涉及井道施工。上述工作属于常规作业，不涉及井道施工，肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司作为电梯使用单位未安排人员

陪同。

2023 年 5 月 16 日 11 时许，吴某某、朱某某到达涉事楼栋二单元开展工作。

2023 年 5 月 16 日 13 时 50 分许，吴某某、朱某某午饭后，返回涉事楼栋二单元继续开展工作，午饭期间 2 人均未喝酒。

2023 年 5 月 16 日 14 时 10 分许，因涉事楼栋二单元的工作尚未完成，由朱某某留在涉事楼栋二单元进行处理，吴某某一人自行到涉事楼栋一单元开展工作，朱某某在吴某某离开前告知其涉事电梯一旁的电梯为正常运行状态，另一台电梯（即涉事电梯）锁定在 1 楼。吴某某收拾用于清洁的吹风机 1 台、电源插排 1 个后离开，经涉事楼栋天台到达光大江山帝景小区涉事楼栋一单元（****）。

2023 年 5 月 16 日 14 时 18 分，根据涉事电梯轿厢监控显示，驻停在 1 楼的涉事电梯轿门、厅门自动开合 4 次（根据东莞市上菱电梯有限公司所述，电梯在锁定状态时，若电梯厅门在其他楼层被打开，电梯厅门门锁回路断开，电梯会通过自动开合轿门和轿厢所在厅门的方式进行自检。经调查组技术人员到事故发生地对相同型号的电梯进行测试，确认存在上述功能。）

2023 年 5 月 16 日 14 时 19 分，涉事电梯轿厢内的监控受损熄灭。以上涉事电梯轿厢监控的显示时间，根据调查现场核对，与实际北京时间一致。

2023 年 5 月 16 日 15 时 20 分、23 分，朱某某两次拨打吴某

某的手机号码均提示关机后，到涉事楼栋一、二单元电梯机房寻找吴某某但未发现，随后发现吴某某的吹风机遗留在涉事楼栋一单元****电梯厅门前，电梯厅门处于关闭状态（根据东莞市上菱电梯有限公司所述，电梯厅门被打开后，在没有外力的加持下，受自闭弹簧的拉力，电梯厅门会自动关闭和入锁。经调查组技术人员到事故发生地对相同型号的电梯进行测试，确认存在上述功能。），并发现涉事电梯仍处于锁定状态，遂乘坐涉事电梯一旁的电梯到达1楼。朱某某解除涉事电梯的锁定状态后，发现涉事电梯一楼厅门无法正常打开，遂用三角钥匙打开厅门，发现厅门出现卡顿，遂用力拉开厅门，在厅门和轿厢顶之间的缝隙发现一只手，遂到二楼打开涉事电梯二楼厅门，发现吴某某坠落至涉事电梯轿厢顶部，随即拨打110报警。

（三）现场勘验情况：

1. 根据公安机关对事故现场的勘验结果，证实事故发生地是肇庆市端州区睦岗街道龙塘南路光大江山帝景小区涉事电梯井道内，涉事电梯已经停止运行且电梯厅门闭合，1楼电梯井停放着电梯轿厢，电梯轿厢顶部有一滩血泊，为吴某某坠落着地的位置，电梯轿厢上方的电梯井墙壁上有喷溅状血迹，电梯轿厢顶部中央处有一白色运动鞋，吴某某上身穿着蓝色衣服，衣服右胸绣有“三菱电梯”字样，左胸绣有“上菱公司”字样，下身穿着黑色长裤，脚上无鞋，穿着黑色袜子，在****电梯厅门前的地上有一个“东城牌”电动吹风机，经技术人员勘查后没有发现可疑的

痕迹物证。

2. 经调查组成员、东莞市上菱电梯有限公司工作人员现场勘查，在涉事电梯轿厢顶部（即吴某某坠落位置旁）发现吴某某所用的三角钥匙。

3. 经调查组技术人员到事故发生地对相同型号的电梯进行测试，涉事型号的电梯在锁定状态时，若电梯厅门在其他楼层被打开，电梯厅门门锁回路断开，电梯会通过自动开合轿门和轿厢所在厅门的方式进行自检，而电梯厅门被打开后，在没有外力的加持下，受自闭弹簧的拉力，电梯厅门会自动关闭和入锁。

（四）法医结论：

法医分析结论为“符合高坠死亡”。

（五）事故人员伤亡、直接损失情况：

1. 事故造成一人死亡。

2. 根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经核定事故直接经济损失为 169.73 万元。

（六）事故发生的时间、楼层的推定：

吴某某在事故发生时是独自一人，涉事楼栋除一楼大堂和负一楼电梯门口前走廊及涉事电梯轿厢内，其他楼层电梯厅门外均未安装监控设备，在 2023 年 5 月 16 日 14 时 18 分，因涉事电梯门锁回路断开控制系统自检，涉事电梯轿门出现自动开合 4 次现

象，而涉事电梯轿厢内的监控于 2023 年 5 月 16 日 14 时 19 分受损熄灭，且吴某某用于清洁的吹风机遗留在涉事楼栋一单元****电梯厅门前，因此推定吴某某于 2023 年 5 月 16 日 14 时 18 分至 19 分期间打开了涉事电梯****电梯厅门并坠落至驻停在 1 楼的电梯轿厢顶死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况：

1. 朱某某发现吴某某坠落至涉事电梯轿厢顶部后，拨打 110 报警，并通过电话将吴某某从高处坠落的情况报东莞市上菱电梯有限公司，该公司立即派出工程负责人夏某某从东莞赶赴肇庆市端州区开展事故处置工作。

事故发生后，市公安局端州分局、区应急局、区市场监管局、睦岗街道办等单位迅速派出人员赶到现场开展应急处置工作，指导开展事故救援以及事故善后处理、调查等工作，并由睦岗街道办协调对接事故单位相关负责人及吴某某家属方，做好事故善后和家属的安抚工作。在初步了解情况后，区应急管理局及时将事故信息上报市应急管理局及区总值班室，并由区政府迅速成立事故调查组开展事故调查。

2. 经 120 到场确认吴某某死亡。

3. 2023 年 5 月 31 日，经协商，死者家属与东莞市上菱电梯有限公司就工伤死亡赔偿协议达成一致，双方签署《工伤死亡赔偿协议书》。

4. 2023 年 6 月 1 日，死者遗体在肇庆市殡仪馆火化。

5. 事故发生后，东莞市上菱电梯有限公司对涉事电梯损坏部分（反绳轮护罩）进行维修，后经广东省特种设备检测研究院肇庆检测院检验人员检验，涉事电梯无异常，并于2023年6月20日向肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司出具《电梯委托检验报告》（****）。

（二）事故应急处置评估：

经评估，该起事故发生后，事故单位及有关人员能够立即进行先期处置，政府及相关部门应急响应迅速，信息报送及时，事故现场处置及时、有效。

三、事故原因分析

事故调查组通过对事故有关人员进行询问调查、现场勘察、资料与询问笔录查阅、监控视频分析、技术数据收集等方式，查明了事故原因。

（一）直接原因：

本次事故的直接原因主要表现在吴某某的不安全行为方面：

吴某某的安全意识淡薄，存在不安全行为。一是未严格按照电梯解锁流程开展电梯解锁工作。吴某某应根据东莞市上菱电梯有限公司《电梯锁梯却换正常运行—验证流程》的解锁流程前往涉事电梯一楼外呼按钮处解锁涉事电梯，但其未严格按照电梯解锁流程的步骤、超出电梯解锁的工作范围打开了涉事电梯****的电梯厅门。二是未正确佩戴、使用安全防护用具。吴某某未按

照东莞市上菱电梯有限公司“电梯解锁应佩戴好安全防护用品”的安全要求佩戴、使用安全防护用具，致使其在发生高处坠落事故时，未得到有效的安全防护。三是安全意识淡薄。吴某某知晓涉事电梯为锁定状态且电梯轿厢驻停在一楼，主观上应当意识到打开一楼以上楼层的电梯厅门存在高空作业风险，但其未根据现场环境制定安全作业方案，未充分意识到打开涉事电梯****电梯厅门存在高处坠落的风险，未充分进行危险因素预估和风险管控，未采取防范应对措施消除事故隐患。四是违规使用三角钥匙打开涉事电梯****电梯厅门。吴某某于2023年3月8日经东莞市上菱电梯有限公司的电梯安装上岗培训并考核合格，持有该公司颁发的《电梯安装上岗培训合格单》，未持有其他特种设备作业的证件（根据现行规定，从事电梯安装工作不需要考取特种设备作业资格证），也未持有高空作业证，在不具备东莞市上菱电梯有限公司规定的“三角钥匙使用者必须懂其性能，持有电梯操作证”的使用资格且违反东莞市上菱电梯有限公司“非故障及紧急情况下严禁使用三角钥匙”的规定的情况下，使用自行购买的三角钥匙打开了涉事电梯****厅门，导致了事故的发生。

（二）间接原因：

本次事故的间接原因主要表现在4个方面：

1. 朱某某进入作业现场时未佩戴、使用安全防护用具，在提示吴某某涉事楼栋一台电梯为正常运行状态、另一台电梯锁定在1楼后，未对其进行作业风险提示和安全防护提示，未对吴某某

未佩戴、使用安全防护用具的行为加以劝阻，显示其安全生产意识淡薄。

朱某某于2022年6月20日经东莞市上菱电梯有限公司的电梯安装上岗培训并考核合格，持有该公司颁发的《电梯安装上岗培训合格单》，未持有其他特种设备作业的证件（根据现行规定，从事电梯安装工作不需要考取特种设备作业资格证），也未持有高空作业证，不具备东莞市上菱电梯有限公司规定的三角钥匙使用者“必须懂其性能，持有电梯操作证”的使用资格。

2. 东莞市上菱电梯有限公司安全生产管理责任履行不到位，安全生产责任制、安全生产规章制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”的规定。一是对现场作业人员是否规范佩戴、使用安全防护用具缺乏有效的监督管理措施，作业现场安全管理缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规

则佩戴、使用。”的规定；二是三角钥匙管理不规范，对作业人员自行购买、使用三角钥匙的行为缺乏监督管理措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定；三是对作业人员是否按照标准流程开展作业缺乏现场监督管理措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定。

3. 东莞市上菱电梯有限公司法定代表人孙金林未能落实安全生产责任制，安全生产规章制度、操作规程、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制跟踪、落实不到位，未能有效督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生

产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”的规定。

4. 肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司作为电梯使用单位，在吴某某、朱某某作业时未派遣人员跟踪作业进度并进行安全作业管理，缺少作业现场安全管理人员，对进场的作业人员、作业现场的安全监督管理措施缺失。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员：

吴某某未严格按照电梯解锁流程的步骤、超出电梯解锁的工作范围开展工作，未按照安全要求佩戴、使用安全防护用具开展存在高空作业风险的工作，违反东莞市上菱电梯有限公司的规定自行购买、使用三角钥匙，自身安全意识淡薄，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议：

1. 东莞市上菱电梯有限公司安全生产管理责任履行不到位，安全生产责任制、安全生产规章制度、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、风险防范化解机制落实不到位，对事故负有责任，建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处

三十万元以上一百万元以下的罚款；……”的规定，依法给予行政处罚。

2. 东莞市上菱电梯有限公司法定代表人孙金林未能落实安全生产责任制，安全生产规章制度、操作规程、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制跟踪、落实不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任，建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的规定，依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议：

1. 朱某某进入作业现场时未佩戴、使用安全防护用具，未对吴某某进行作业风险提示和安全防护提示，未对吴某某未佩戴、使用安全防护用具的行为加以劝阻，自行购买、使用三角钥匙但不具备东莞市上菱电梯有限公司规定的三角钥匙使用者“必须懂其性能，持有电梯操作证”的使用资格，建议由东莞市上菱电梯有限公司按照企业相关奖惩制度给予处理，并将处理情况报区应急局。

2. 肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司对其使用的电梯的安全管理措施和进场的作业人员、作业现场安全监督管理措施缺失，建议区住建局、区市场监管局、睦岗街道办依照各自职能对

其进行处理。

3. 东莞市上菱电梯有限公司与吴某某签订《劳动合同》后，未依法为吴某某办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，涉嫌违反《中华人民共和国劳动法》的相关规定，建议移送东莞市上菱电梯有限公司所在地人力资源和社会保障部门处理。

4. 建议区市场监管局将事故有关情况函告东莞市上菱电梯有限公司所在地市场监管部门，强化监管力度，防止类似事故再次发生。

5. 事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

五、事故的主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄。

吴某某、朱某某在进入作业场所时未佩戴、使用任何安全防护用具，违反东莞市上菱电梯有限公司有关规定自行购买、使用三角钥匙，且吴某某未严格按照电梯解锁流程的步骤、超出电梯解锁的工作范围开展工作，缺乏安全生产、规范作业和危机管控意识，安全风险防控意识差，风险排查能力弱。

（二）东莞市上菱电梯有限公司及其法定代表人未充分强化落实安全生产主体责任。

缺乏有效的作业现场安全管理，相关安全规定及措施执行不到位，三角钥匙管理不规范，对作业人员自行购买、使用三角钥

匙的行为缺乏监督管理措施，对作业人员是否按照标准流程开展作业缺乏现场监督管理措施，没有树立“安全第一、预防为主”的理念，安全发展意识较差。

（三）肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司对使用的电梯设备存在安全管理漏洞。

作为电梯设备使用单位，对进行作业的人员、作业现场缺乏安全监督管理措施，未对作业过程进行跟踪管理，对安全生产的重视程度不足，安全责任未落实到位。

六、防范和整改措施建议

（一）东莞市上菱电梯有限公司及其法定代表人要落实安全生产主体责任。

一是认真分析事故原因，总结事故教训，在公司中全面开展安全生产隐患大排查，认真制定有效的事故防范和整改措施，堵塞安全管理漏洞；二是认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的要求，努力构建风险管控和隐患排查双重预防机制，强化企业安全风险排查管控；三是建立健全安全生产规章制度、操作规程，建立完善的作业隐患排查治理制度和安全工作制度，重视、强化作业现场安全风险管控，加强落实作业人员安全教育培训，提高职工的自我保护意识和互相保护意识，严禁违规、违章作业；四是建立并严格执行三角钥匙、安全防护用具领用和管理规范，避免发生违规使用、应用未用等情况；五是继续强化企业安全应急管理，确保一旦发生事故能够第一时间启动应

急响应，及时、如实报告事故情况并采取有效措施组织救援。

(二)肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司要提高对安全生产管理的重视程度。

一是强化安全生产管理意识，完善作业人员、作业现场的安全管理措施，建立作业现场准入、作业人员安全措施防护监管等监督流程，落实电梯设备使用者的安全主体责任；二是加强作业流程跟踪，采取有效措施及时排查、消除作业安全隐患。

(三)市场监管、住建、街道办等部门要立足各自职能，提高认识，全面加强安全生产工作，防止类似事故再次发生。

一是进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位；二是立足各自职能，督促相关企业建立健全电梯使用安全管理制度、电梯安装和维保安全操作规程、安全生产责任制度，并将执行、监督工作落到实处，要督促企业在工人上岗前加强安全技术培训教育，加强生产全过程管理和监督检查；三是持续推进安全生产警示教育工作，提升全社会的安全意识，落实安全投入、培训教育、现场管理“三个到位”，将安全主体责任落到实处。

肇庆市端州区政府“5·16”事故
调查组